



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 138, оф. 232
тел./факс (812) 495-97-29 E-mail: ic.russexpert@yandex.ru

«21» февраля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, экспертом Кушнир А.В., в соответствии с договором № 19/П от 16.01.2014 года, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «Лифтремонт» начальника участка Громова А.Н. и представителя владельца лифта ТСЖ «Железнодорожный-1» председателя правления Васильева С.А.,
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный заводской номер лифта № 32837;
Адрес установки: Л.О., г. Волхов, переулок Железнодорожный, д. 1, п. 1.
Акт оформлен на основании протоколов:
№ 462/02-2017/Н от 21 февраля 2017 г; № 462/02-2017/ЭИ от 21 февраля 2017 г.

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные
при техническом освидетельствовании лифта.

Таблица 1

Номер требования	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

Номер требования	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
Приложение Г п.21	Не исправен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	до 21.03.2017
Протокол № 462 табл. 3 п.1	В машинном помещении лифта перед станцией управления и вводным устройством отсутствуют диэлектрические коврики.	п. 1.29 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 01.03.2017

Протокол № 462 табл. 3 п.2	Пассажирский лифт не подключен к режиму «Пожарная опасность», включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации здания.	ГОСТ Р 53780- 2010 п. 5.5.3.22	до 21.03.2017
-------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------


Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Нарушения и дефекты, указанные в таблице № 2 настоящего Акта, устранить в рекомендуемые сроки.

Эксперт

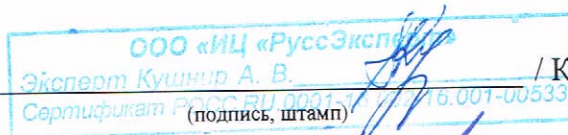

/ Кушнир А.В. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Васильев С.А. /
ФИО

представитель специализированной лифтовой организации

(подпись)

/ Громов А.Н. /
ФИО

Настоящий Акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования



«21» февраля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, экспертом Кушнир А.В., в соответствии с договором № 19/П от 16.01.2014 года, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «Лифтремонт» начальника участка Громова А.Н. и представителя владельца лифта ТСЖ «Железнодорожный-1» председателя правления Васильева С.А.,
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный заводской номер лифта № 32836;
Адрес установки: Л.О., г. Волхов, переулок Железнодорожный, д. 1, п. 2.
Акт оформлен на основании протоколов:
№ 463/02-2017/Н от 21 февраля 2017 г; № 463/02-2017/ЭИ от 21 февраля 2017 г.

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные
при техническом освидетельствовании лифта.

Таблица 1

Номер требования	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

Номер требования	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
Приложение Г п.21	Не исправен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	до 21.03.2017
Приложение Г п.13	Зазор между сомкнутыми створками дверей кабины превышает 8 мм и составляет внизу 12 мм.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.4.8.1	до 01.03.2017
Приложение Г п.13	Зазор между сомкнутыми створками дверей шахты превышает 8 мм и составляет внизу на 2, 5-ом этажах 14 мм.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.1.11	до 01.03.2017

Протокол № 463 табл. 3 п.1	В машинном помещении лифта перед станцией управления и вводным устройством отсутствуют диэлектрические коврики.	п. 1.29 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 01.03.2017
Протокол № 463 табл. 3 п.2	Пассажирский лифт не подключен к режиму «Пожарная опасность», включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации здания.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.22	до 21.03.2017


Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Нарушения и дефекты, указанные в таблице № 2 настоящего Акта, устранить в рекомендуемые сроки.

Эксперт

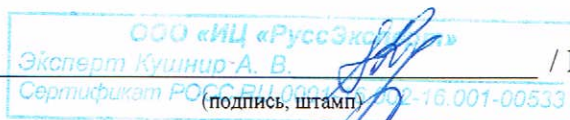

/ Кушнир А.В. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Васильев С.А. /
ФИО

представитель специализированной лифтовой организации

подпись

/ Громов А.Н. /
ФИО

Настоящий Акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования



«21» февраля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, экспертом Кушнир А.В., в соответствии с договором № 19/П от 16.01.2014 года, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «Лифтремонт» начальника участка Громова А.Н. и представителя владельца лифта ТСЖ «Железнодорожный-1» председателя правления Васильева С.А.,
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный заводской номер лифта № 32835;
Адрес установки: Л.О., г. Волхов, переулок Железнодорожный, д. 1, п. 3.
Акт оформлен на основании протоколов:
№ 464/02-2017/Н от 21 февраля 2017 г; № 464/02-2017/ЭИ от 21 февраля 2017 г.

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные
при техническом освидетельствовании лифта.

Таблица 1

Номер требования	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

Номер требования	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
Приложение Г п.21	Не исправен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	до 21.03.2017
Приложение Г п.50	Не работает ремонтная телефонная или другая двусторонняя связь между местом установки устройства управления и кабиной, приямком.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.17	до 21.03.2017
Приложение Г п.13	Зазор между сомкнутыми створками дверей шахты превышает 8 мм и составляет внизу на 9, 8, 5-ом этажах 12 мм.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.1.11	до 01.03.2017

Протокол № 464 табл. 3 п.1	В машинном помещении лифта перед станцией управления и вводным устройством отсутствуют диэлектрические коврики.	п. 1.29 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 01.03.2017
Протокол № 464 табл. 3 п.2	Пассажирский лифт не подключен к режиму «Пожарная опасность», включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации здания.	ГОСТ Р 53780- 2010 п. 5.5.3.22	до 21.03.2017

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Нарушения и дефекты, указанные в таблице № 2 настоящего Акта, устранить в рекомендуемые сроки.


Эксперт _____ / Кушнир А.В. /
ООО «ИЦ «РуссЭксперт»
Эксперт Кушнир А. В.
Сертификат РОСС RU.00017.17-16.001.00533 (подпись, штамп) (ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / Васильев С.А. /
 (подпись) ФИО

представитель специализированной лифтовой организации
 _____ / Громов А.Н. /
 (подпись) ФИО

Настоящий Акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования

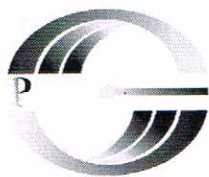

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ООО «Инженерный центр «РуссЭксперт»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21ЛХ70
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 138, оф. 232
тел./факс (812) 495-97-29 E-mail: ic.russeexpert@yandex.ru

«21» февраля 2017 г.

АКТ
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, экспертом Кушнир А.В., в соответствии с договором № 19/П от 16.01.2014 года, в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «Лифтремонт» начальника участка Громова А.Н. и представителя владельца лифта ТСЖ «Железнодорожный-1» председателя правления Васильева С.А., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный заводской номер лифта № 32834; Адрес установки: Л.О., г. Волхов, переулок Железнодорожный, д. 1, п. 4. Акт оформлен на основании протоколов: № 465/02-2017/Н от 21 февраля 2017 г; № 465/02-2017/ЭИ от 21 февраля 2017 г.

Дефекты, неисправности несоответствия, выявленные
при техническом освидетельствовании лифта.

Таблица 1

Номер требования	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
	Не выявлено.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

Номер требования	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
Приложение Г п.21	Не исправен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	до 21.03.2017
Приложение Г п.50	Не работает ремонтная телефонная или другая двусторонняя связь между местом установки устройства управления и кабиной, приямком.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.17	до 21.03.2017
Протокол № 465 табл. 3 п.1	В машинном помещении лифта перед станцией управления и вводным устройством отсутствуют диэлектрические коврики.	п. 1.29 Приложения 1 ТР ТС 011/2011	до 01.03.2017

Протокол № 465 табл. 3 п.	Пассажирский лифт не подключен к режиму «Пожарная опасность», включающийся по сигналу, поступающему из системы пожарной сигнализации здания.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.22	до 21.03.2017
Протокол № 465 табл. 3 п.3	Не исправен подпольный выключатель на 15 кг в кабине лифта.	Инструкция по эксплуатации	до 01.03.2017


Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.

Рекомендации

Нарушения и дефекты, указанные в таблице № 2 настоящего Акта, устранить в рекомендуемые сроки.

Эксперт

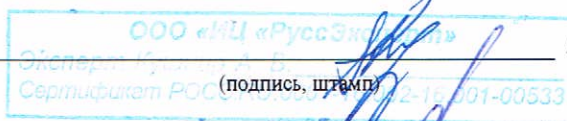

/ Кушнир А.В. /
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

(подпись)

/ Васильев С.А. /
ФИО

представитель специализированной лифтовой организации

(подпись)

/ Громов А.Н. /
ФИО

Настоящий Акт подлежит хранению совместно с паспортом лифта до срока следующего технического освидетельствования